


ZX1600


Soplador de aire caliente

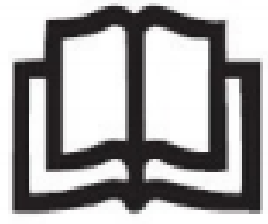

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de usarlas y guárdalas como referencia adicional.

Aplicación

- **Soldadura de materiales** termoplásticos, así como plásticos flexibles de una sola capa y betún modificado en forma de tablas, tubos, perfiles, membranas de forro, materiales recubiertos, películas, espumas, azulejos y láminas. Los siguientes procedimientos son posibles: soldadura por superposición, soldadura con varilla, con cinta adhesiva, soldadura a tope y soldadura por fusión
- **Calentamiento** para la formación, flexión y sellado de materiales termoplásticos semiacabados y gránulos de plástico
- **Secado** de superficies de agua-damp
- **Encogimiento** de mangas termorrestiladas, películas, cintas, mangas soldadas, piezas pre formed y molded
- **Soldadura** de tuberías de cobre, juntas de soldadura y láminas metálicas
- **Descongelación de tuberías** de agua congeladas
- **Activación/disolución** de adhesivos libres de disolventes y adhesivos de fusión
- **Encendido** de virutas de madera, papel, carbón o paja en hornos

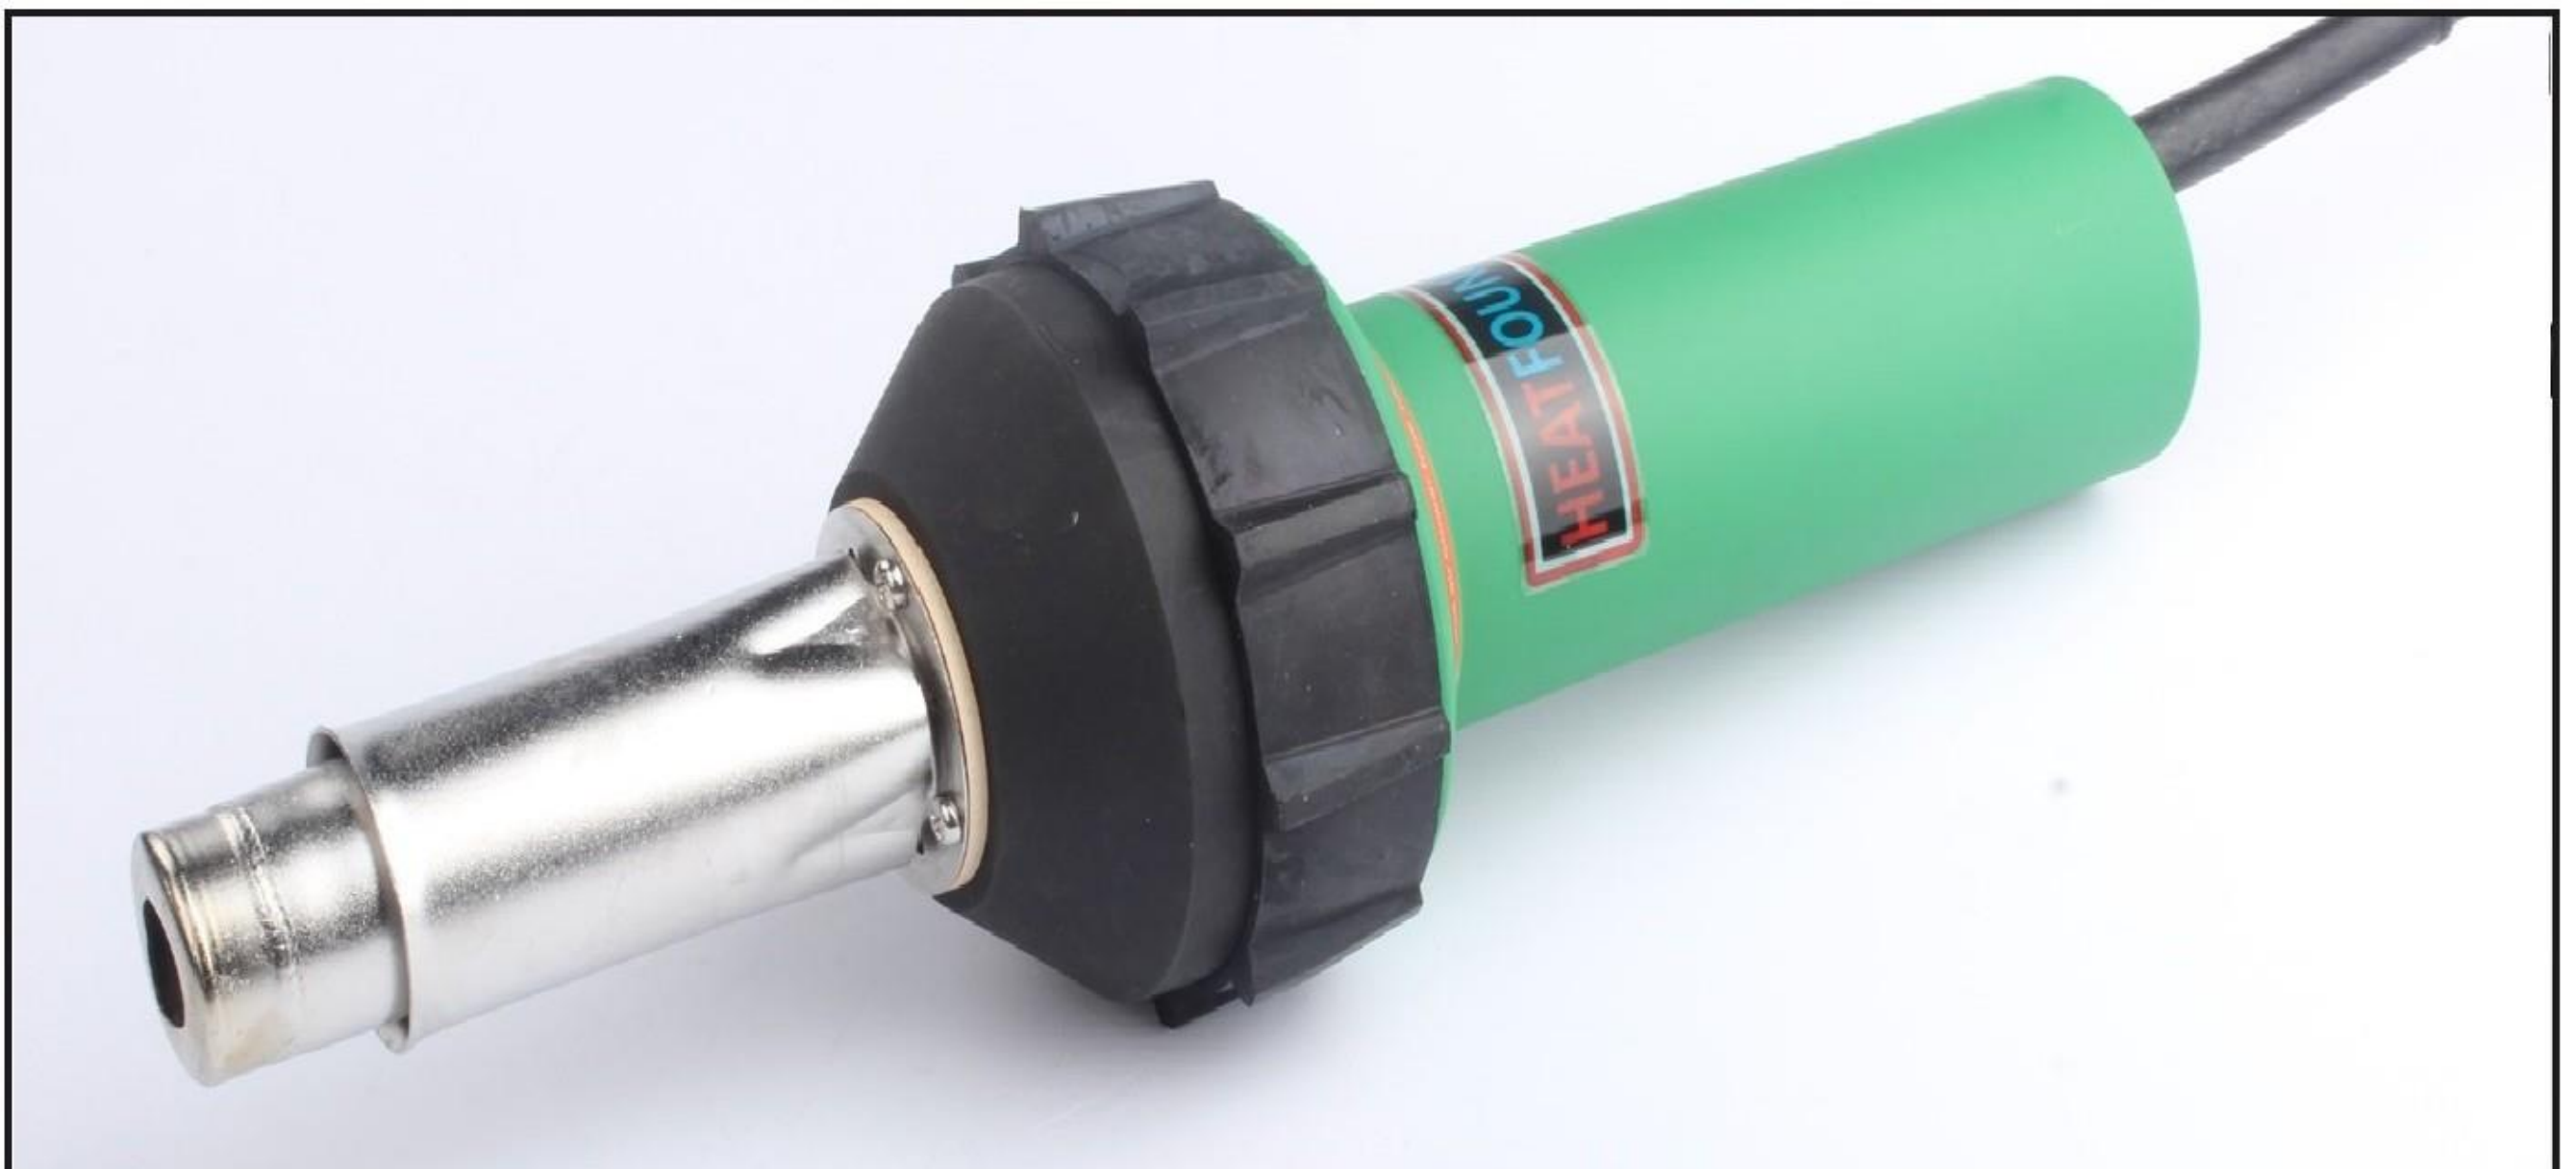


FUNDADOR DE_{HEAT} ZHENGXI (SHANGHAI) INDUSTRIAL CO., LTD.

Tel. +86 21 2281 0889 Fax. +86 21 2281 6889

<http://www.heatfounder.com> Correo electrónico: info@heatfounder.com



Advertencia

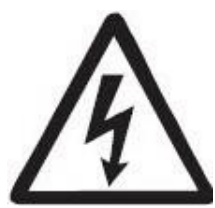

Peligro para la vida al abrir la herramienta a medida que se exponen componentes y conectores vivos. Desenchufe la herramienta antes de abrirla.



El uso incorrecto de sopladores de aire caliente puede causar peligro de **incendio y explosión**, especialmente cerca de materiales combustibles y gases explosivos.



No toque la carcasa del elemento y la boquilla cuando estén calientes, ya que pueden causar **quemaduras**. Deja que la herramienta se enfríe. No señale el flujo de aire caliente en la dirección de personas o animales.

Precaución



La **tensión indicada** en la herramienta debe corresponder a la tensión de línea/red.



Para la protección personal en los sitios de construcción recomendamos encarecidamente que la herramienta se conecte a un **GFCI** (Ground Fault Circuit Interrupter) o un **RCCB** (Residual Current Circuit Breaker).



La herramienta debe funcionar **con supervisión**. La salud puede llegar a materiales combustibles, que están fuera de lugar.

superv1s1on. Health



herramienta de la **humedad** y **la humedad**.

Proteja la

MÁSCARAS DE APROBACIÓN



DATOS TÉCNICOS

-


Seguridad eléctrica: **DOBLE AISLAMIENTO**

Enel oltage	V	42, 100, 120,200, 230, para 50/60 Hz
Consumo de energía	En	960, 1400, 1600
Temperature	°C	20-700, infinitamente
Unflujo ir	l/min.	Pero. 230
Unapresión ir	Pa	3000 (30 mbar) después de aproximadamente 24h tiempo de funcionamiento

Line/mains voltage cannot be switched over

Wocho	Kg	1.3 con cable de 3m
Size	m	F100x330 Mango: F56

Descripción de la herramienta

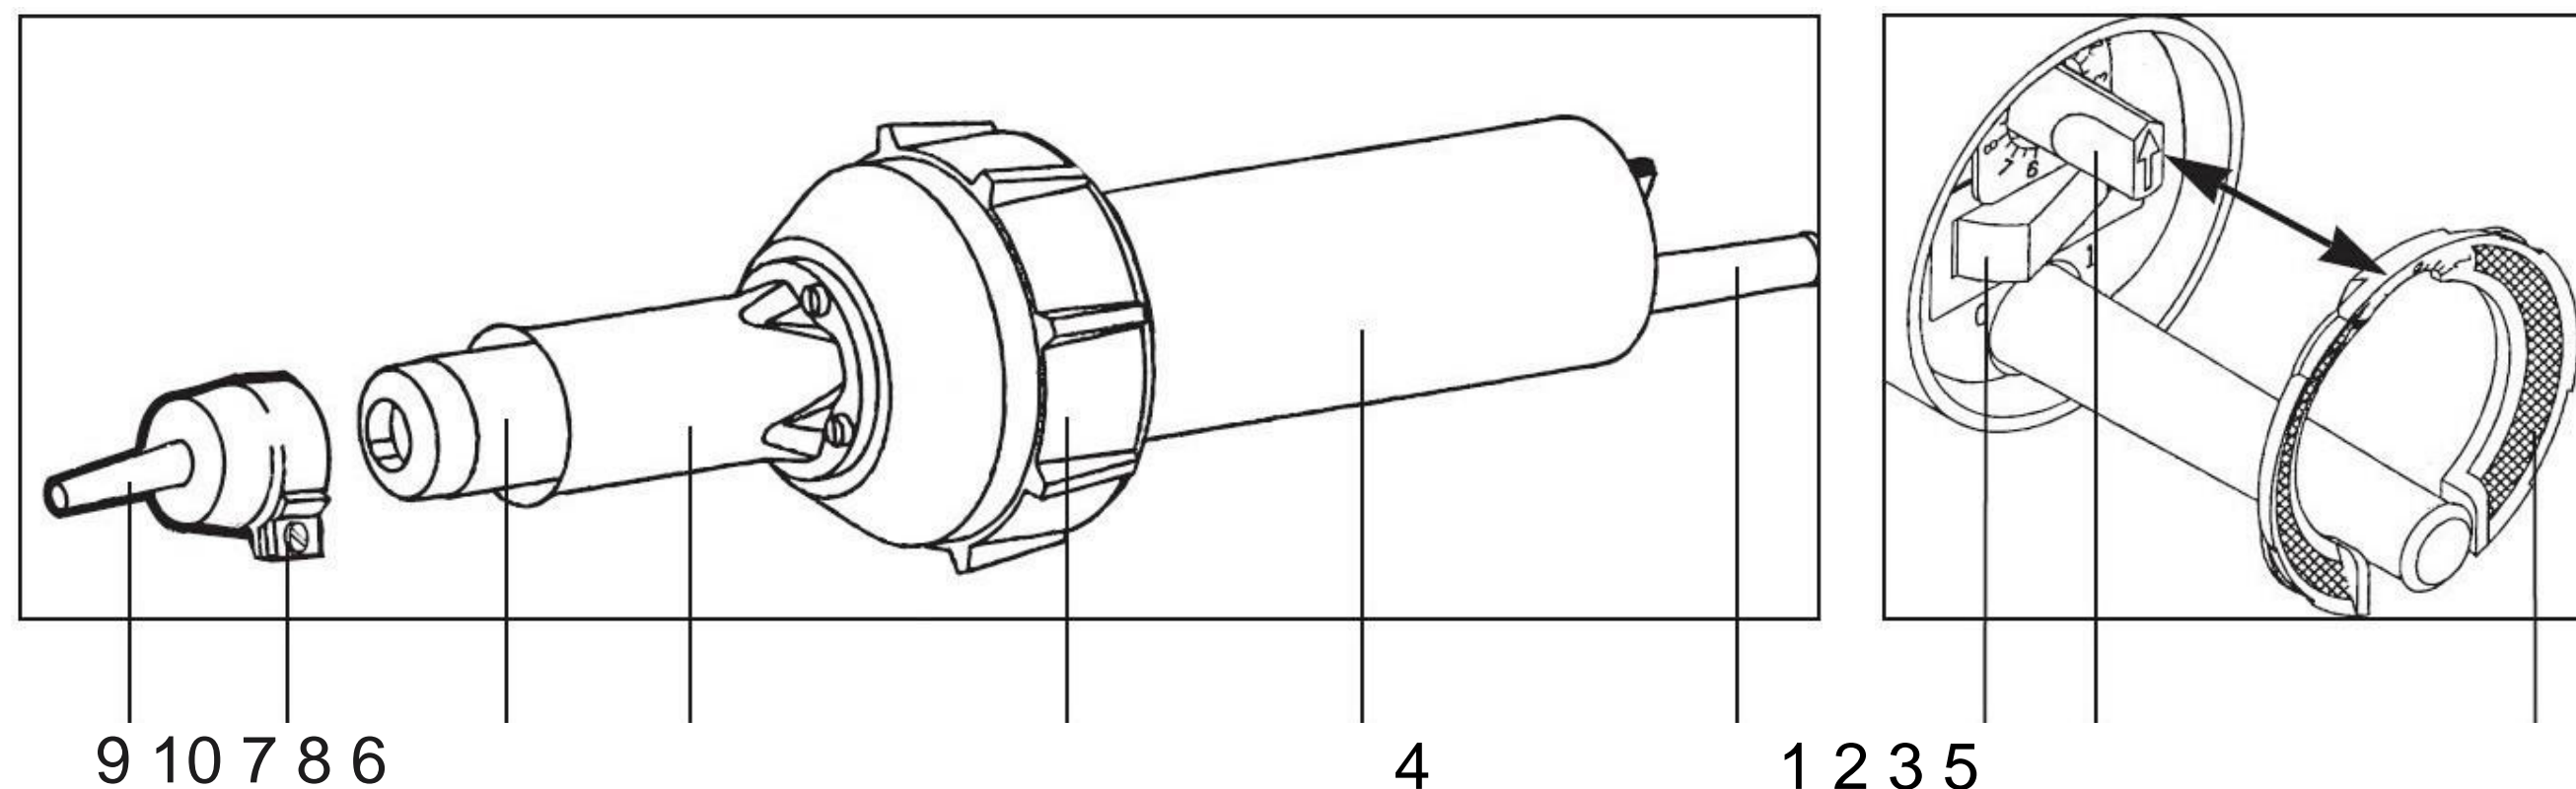

1. Cable de alimentación
2. Interruptor principal
3. Potenciómetro para el ajuste de temperatura
4. Mango
5. Filtro de aire
6. Soporte de goma
7. Tubo adaptador
8. Tubo de protección contra calor
9. Boquilla
10. Atornille la abrazadera

Readiness para trabajar


- Fes la boquilla apropiada según sea necesario.
- Conecte la herramienta a la línea/red.
- Ajuste la temperatura del **potenciómetro(3)**. aire caliente utilizando el
- Encienda el **interruptor principal (2)** y caliente la herramienta durante aproximadamente **5** minutos.

Operación

- Asesoramiento en todas las áreas de aplicación (ver página 1).
- Enfríe la herramienta después de su uso.

Cambio de boquillas


- Antes de cambiar las boquillas enfríe la herramienta o utilice únicamente alicates/llave inglesa.
- No toque la boquilla caliente (9) y asegúrese de colocarla en una superficie resistente al calor. Por el peligro de incendio.

-  Psuba la **boquilla (9)** en el tubo adaptador **(7)** y fije la boquilla por el **tornillo de la abrazadera (10)**.




- Atornillar el **Boquilla (9)** Y seguro por Llave.

Versiones

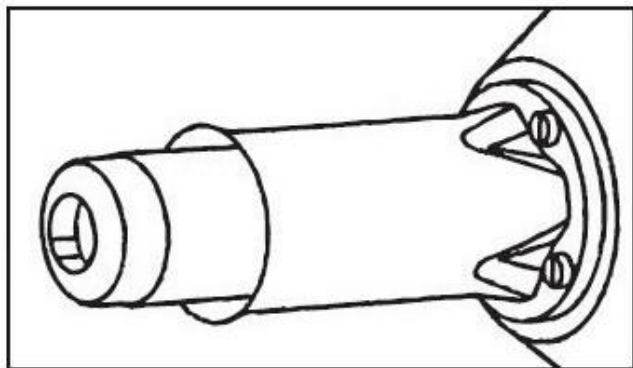

Boquillas push-fit

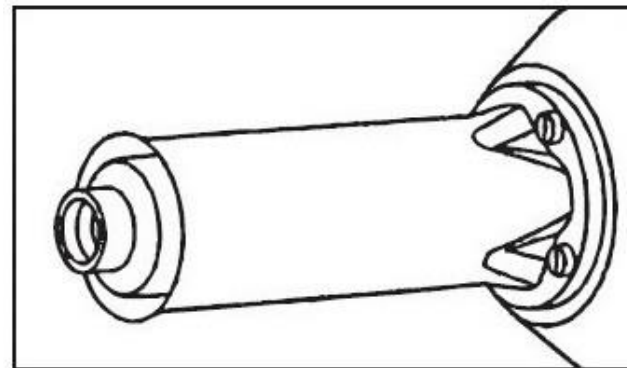

Screw-on boquillas

Accesorios

- Utilice nuestros accesorios solamente.

Mantenimiento

- Limpie el **aire** contaminado fil **ter (5)** con un cepillo pequeño o reemplácelo.
- Limpie la boquilla de soldadura con un cepillo de acero.

MSERVICIO Y PERAIRS

- Por la longitud mínima de los cepillos de carbono, el motor se apaga automáticamente. La herramienta tiene que comprobar por su Centro de servicio. La vida útil de los cepillos son aproximadamente 1600 horas de funcionamiento del motor de la herramienta de soldadura.

GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD

- La garantía y la responsabilidad se ajustan al certificado de garantía, así como a las condiciones generales de negocio y ventas vigentes.

Los datos técnicos y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Su centro de servicio autorizado es:

FUNDADOR DE HEAT

Tel. +86 21 2281 0889

correo electrónico

ZHENGXI (SHANGHAI) INDUSTRIAL CO., LTD.

Fax. +86 21 2281 6889

<http://www.heatfounder.com>: info@heatfounder.com